

**Comune di Como**  
**Ufficio Parchi e Giardini**  
Ing. Antonio Ferro  
Arch. Luca Noseda  
Geom. Nadia Colzani

**Oggetto: Vostra segnalazione – 27 maggio 24 - Reparto 3, Via NAPOLEONA 34-36.  
URGENTISSIMO**

**Vostra comunicazione:**

Buongiorno, in seguito a sopralluogo relativo alla segnalazione sotto riportata, è emerso che le radici dell'albero presente in corrispondenza del marciapiede dissestato risultano completamente marce. Prima che la mia impresa possa intervenire sul marciapiede è necessario un vostro intervento di taglio della pianta. L'impresa di reparto ha comunque provveduto a mettere in sicurezza sia in corrispondenza del marciapiede di via Napoleona, sia in corrispondenza dei parcheggi della sottostante via Castellini. In copia legge anche il collega responsabile del reparto 4 (per via Castellini) e la Polizia Locale, per la posa dei cartelli di divieto di sosta per intervento urgentissimo.

**Risposta alla segnalazione:**

In data 27 maggio '24 è stato effettuato il sopralluogo nella località segnalata.

Repertorio di immagini:



**Figura 1 - l'area vista salendo la Via Napoleona è sulla sinistra ed interessa il marciapiede. Si è verificato uno svuotamento del sottofondo del marciapiede in corrispondenza del punto di radicazione in scarpata di due alberi (uno censito e l'altro no).**




**Figura 2 - il Platano coinvolto ha l'etichetta 110**



**Figura 3 - particolare del piede dell'albero che ha inglobato il cordolo con la crescita diametrale del colletto.**



**Figura 4 - particolare del colletto avvolgente il cordolo. Si notino 2 cose: la presenza di un secondo platano sulla sinistra anastomizzato (connesso) con il Patano n° 110; la forte pendenza della scarpata con sotto la strada molto trafficata.**

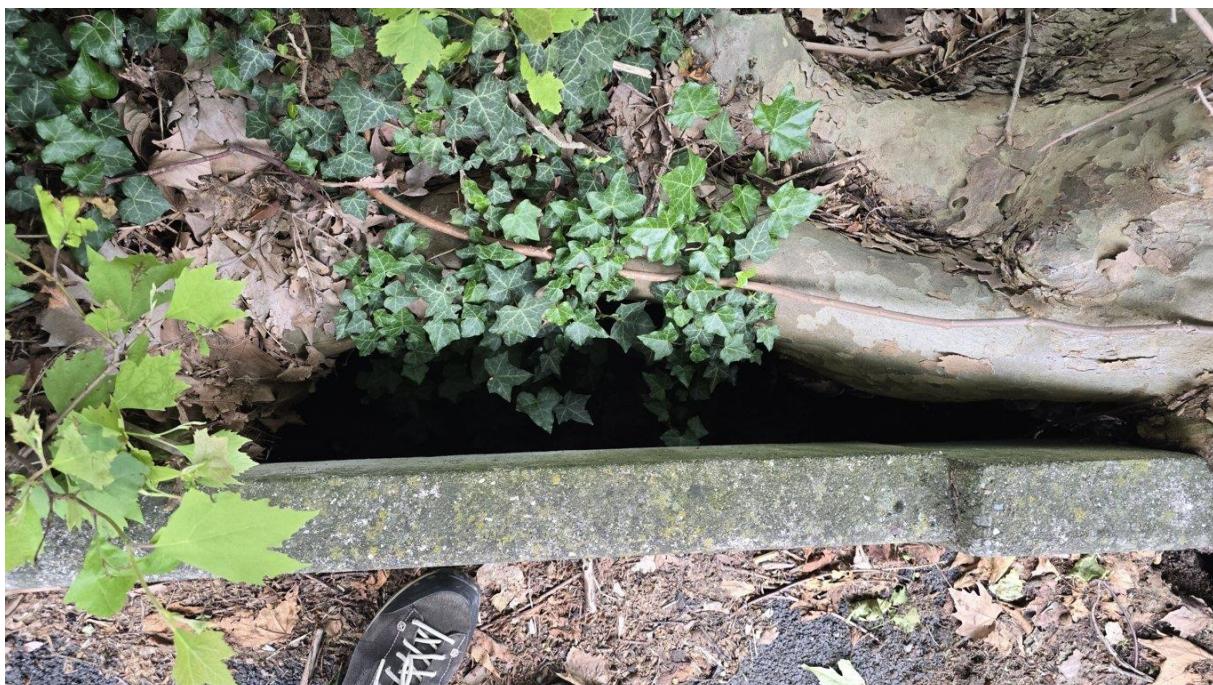

**Figura 5 – particolare dello stacco dal cordolo e della profonda cavità.**




**Figura 6 - spaccatura e stacco dei livelli del marciapiede; da qui penetrerà l'acqua raccolta da monte che infiltrandosi toglie terreno alle radici.**



**Figura 7 - Il platano 110 ha la chioma inclinata e sbilanciata verso valle, ovvero verso la percorrenza sottostante.**



**Figura 8 - nel fenomeno è coinvolta anche la pianta radicata a sinistra di quella censita con il cartellino 110.**

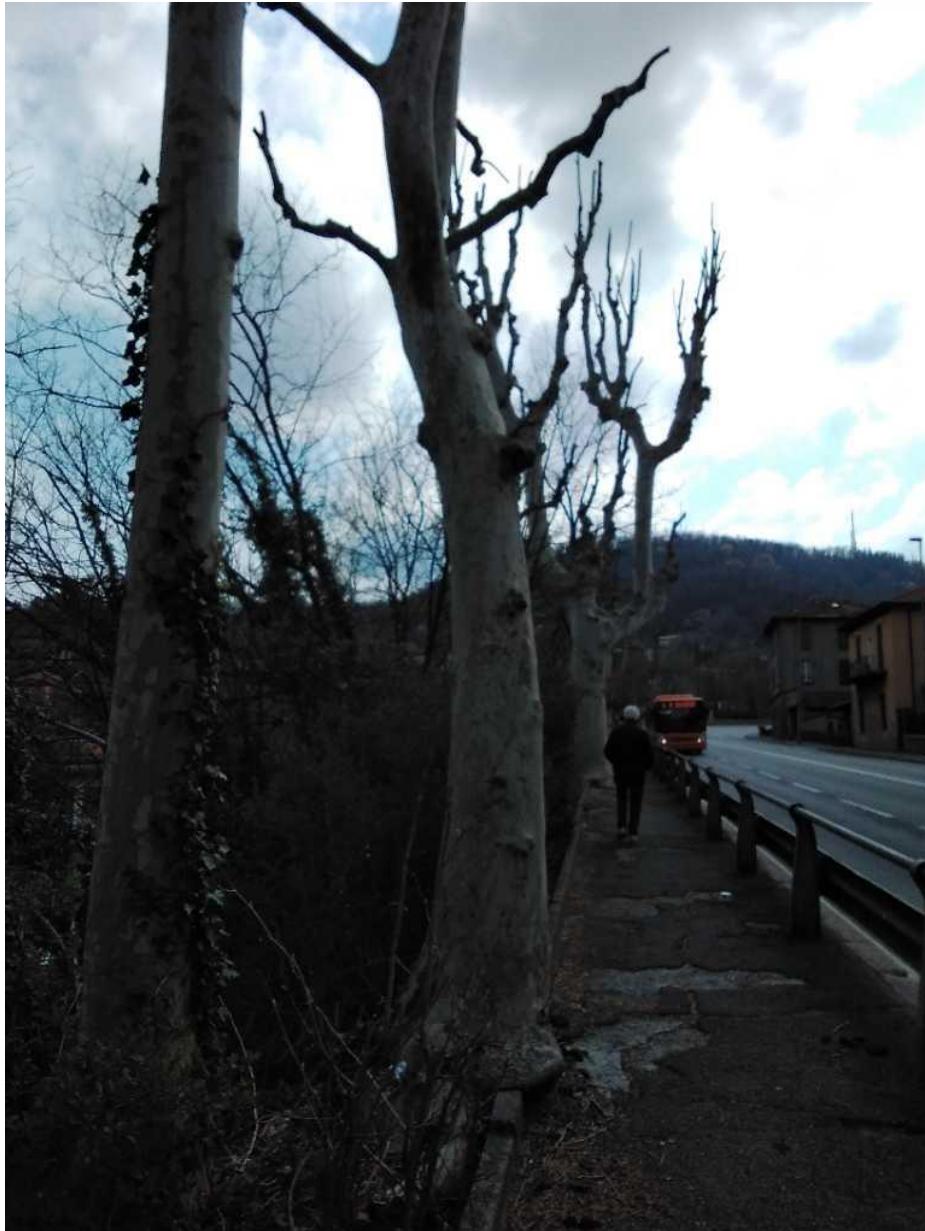

**Figura 9 - Immagine dell'albero all'analisi del 9 marzo 2021 - C.PC. = B**

**Conclusioni e prescrizioni di intervento:**

La situazione è estremamente pericolosa per il fatto che l'acqua piovana, raccolta e corrente sul marciapiede, si infiltra in prossimità dei due alberi lisciviando le particelle di terra e sottraendo l'appoggio e l'affrancamento dei due alberi che, per lo specifico contesto di radicazione e per il loro peso, hanno grandi probabilità di cadere verso valle.

Si prescrive l'abbattimento urgente dei due soggetti.

Si prescrive altresì l'aggiornamento della valutazione di stabilità e rischi di tutti i soggetti radicati sulla via Napoleona, che consentirà di conoscere eventuali rischi e programmare le operazioni colturali quali la potatura.

Dottore Agronomo  
***Andrea Tovaglieri***